




Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

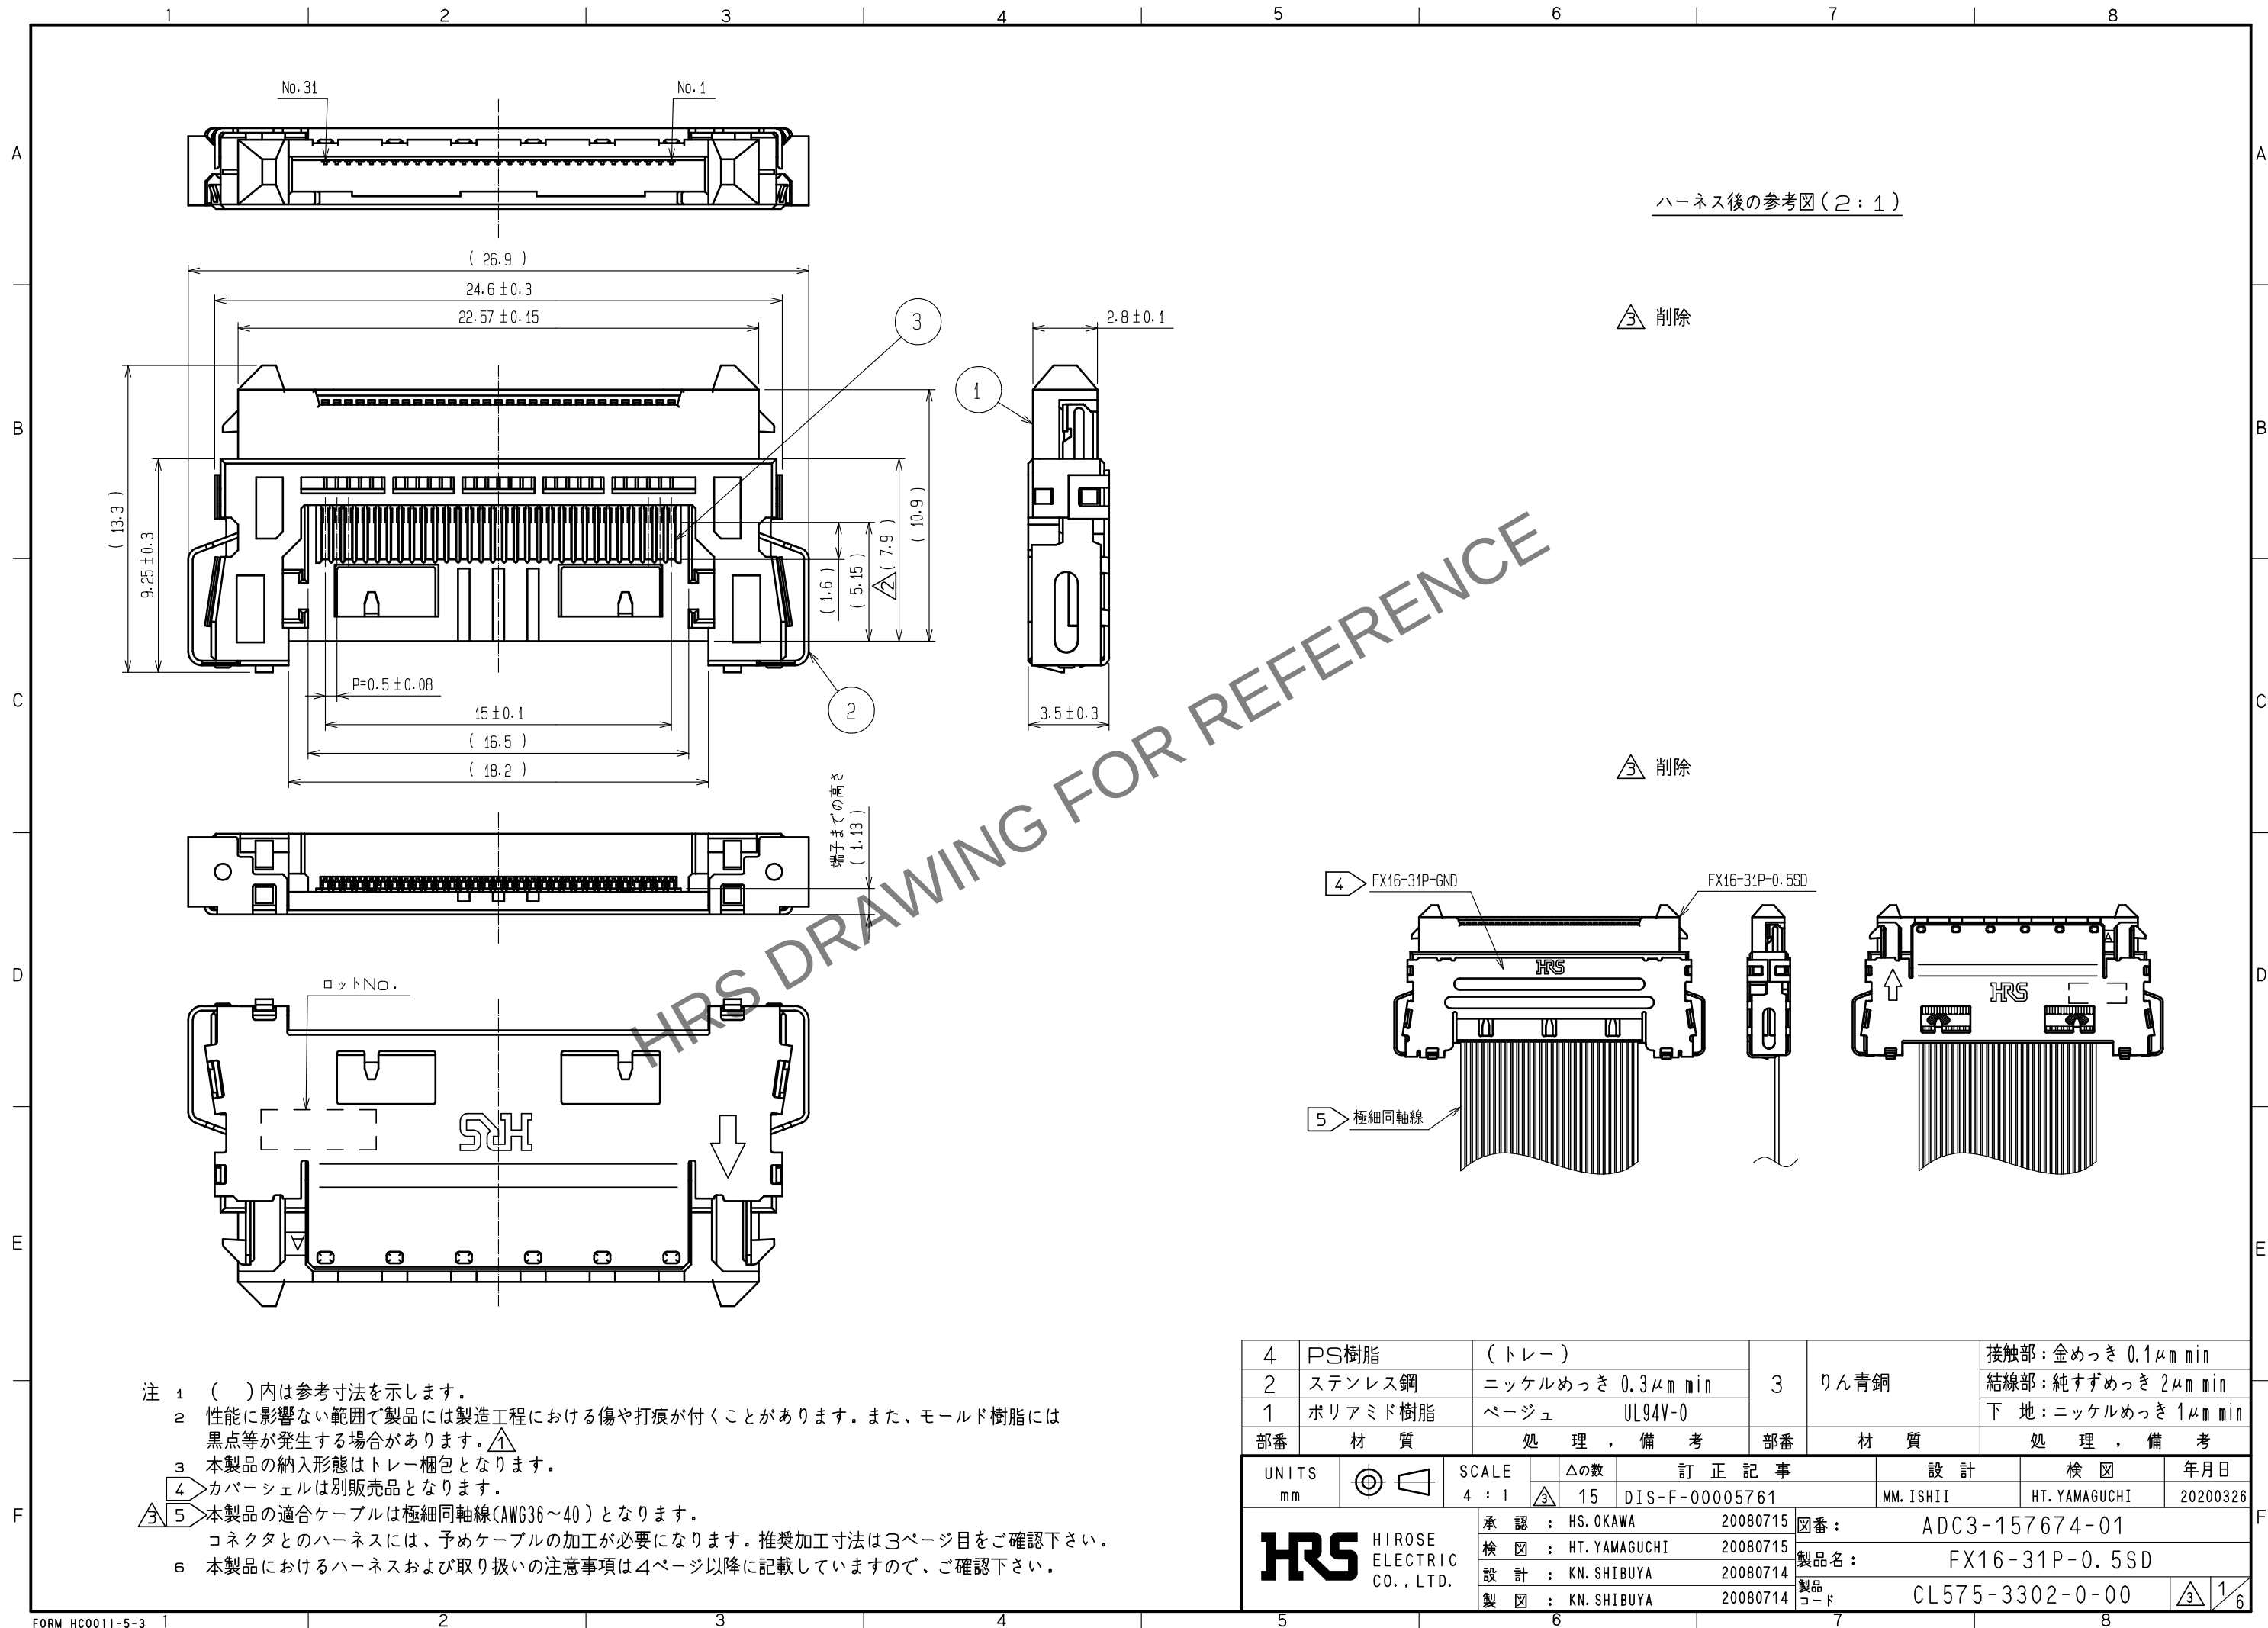

梱包仕様図 (1 : 2)

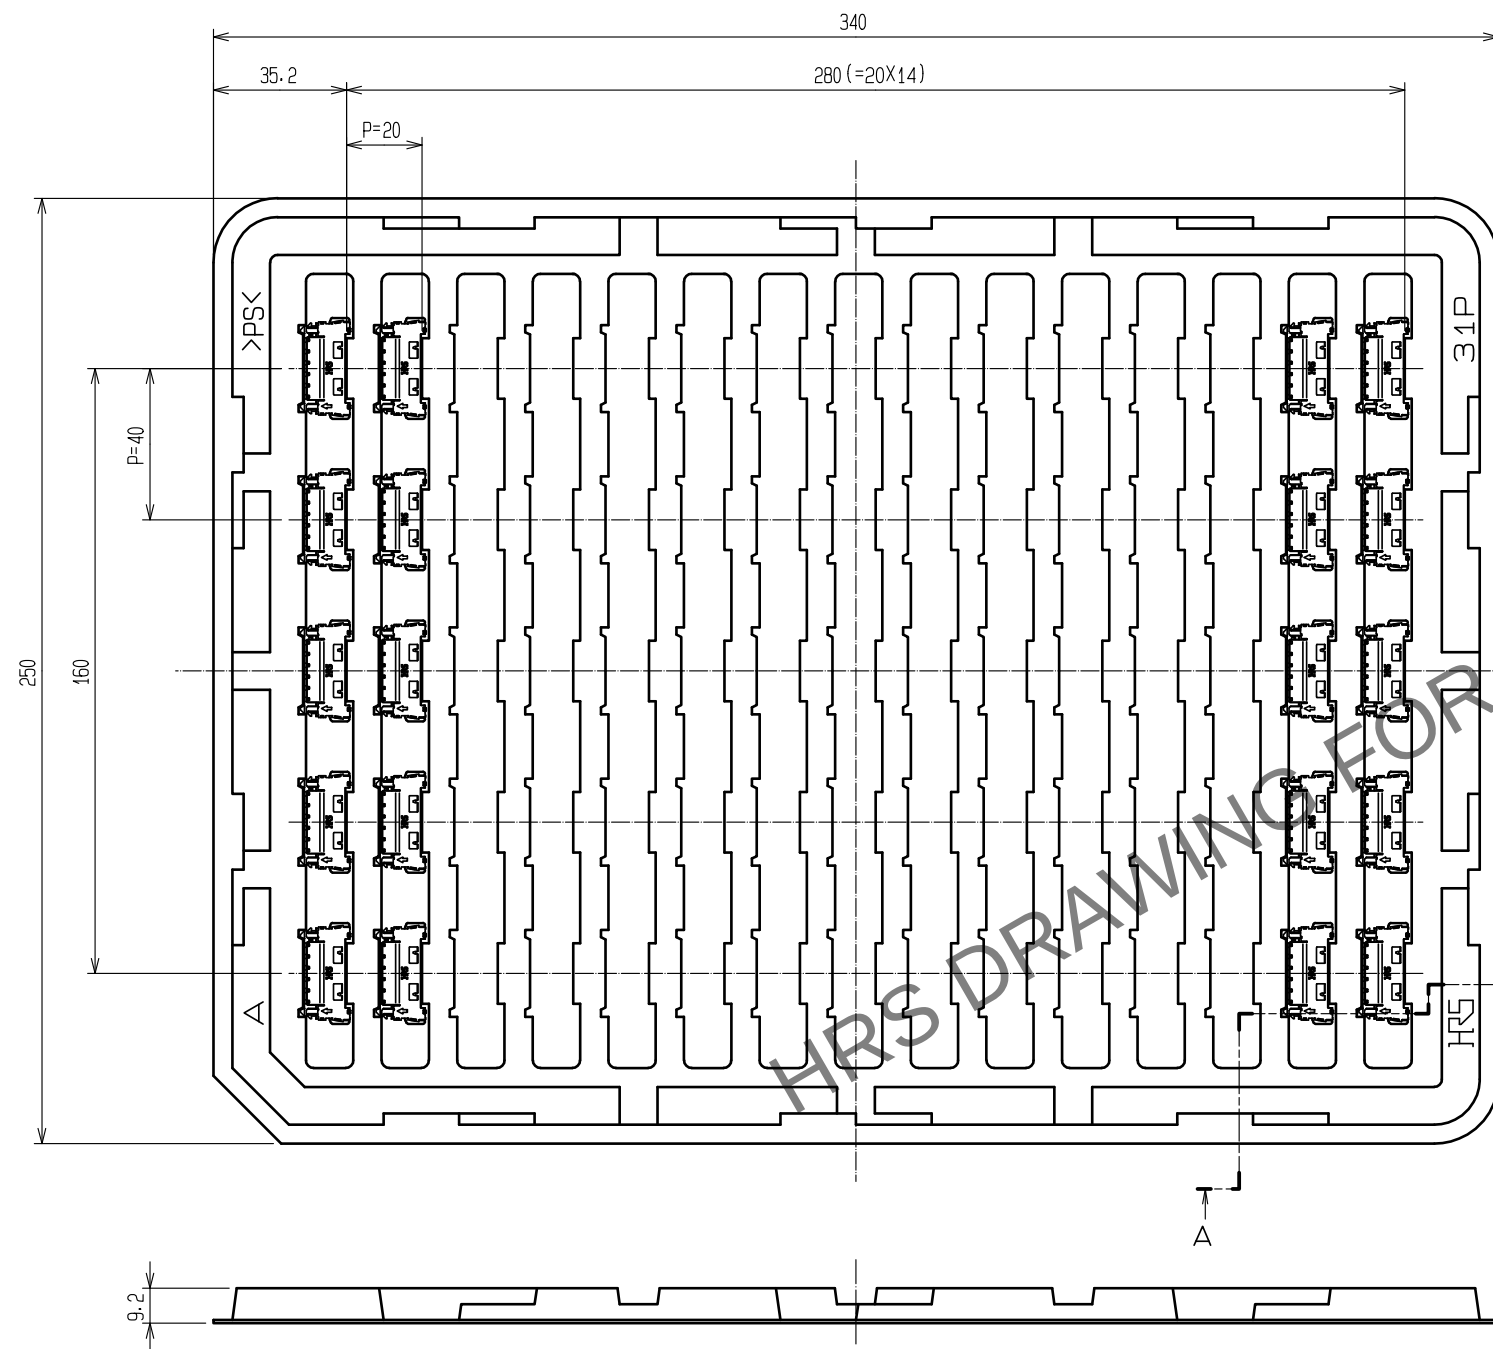

AA (2 : 1)

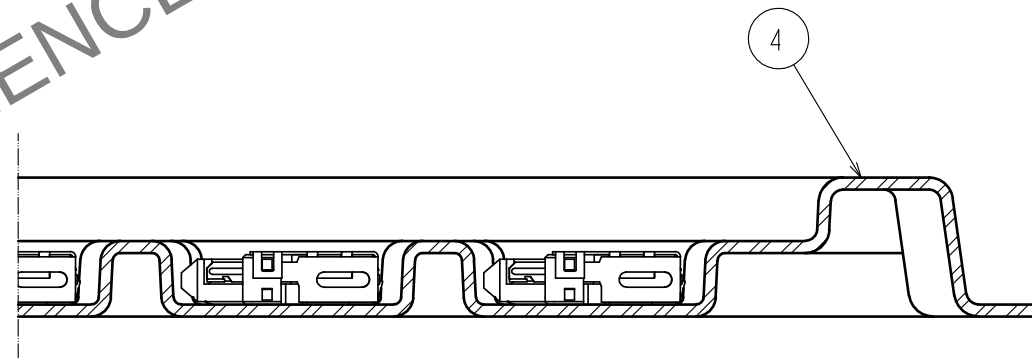


- 注 1 1トレーの製品入り数75個となります。
2 製品の向きは図示の通りとなりますが、製品の表裏については逆になることがあります。
3 寸法は全て参考寸法となります。

HRS

図番： ADC3-157674-01
製品名： FX16-31P-0.5SD
製品コード： CL575-3302-0-00

3/2/6

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

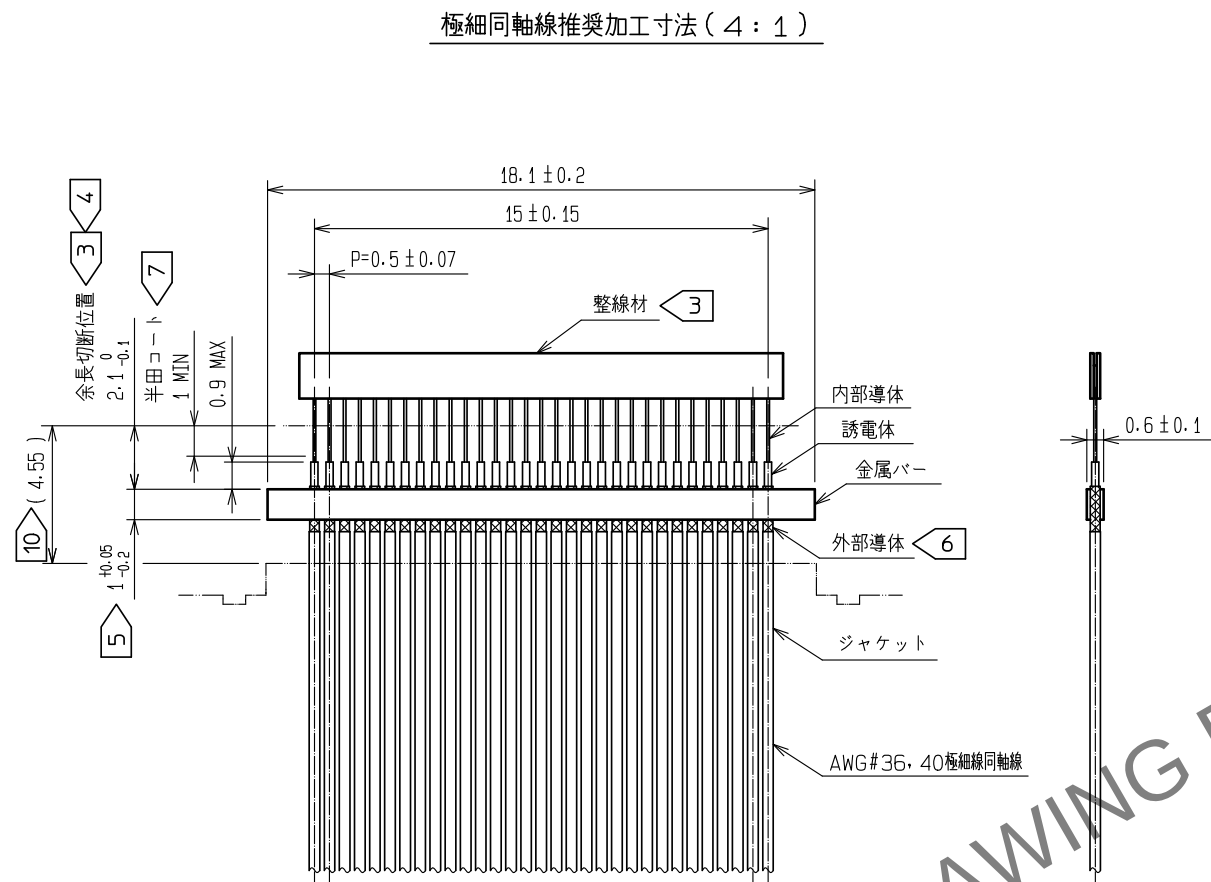

削除

注 1 ()内は参考寸法を示します。

2 コネクタへのハーネス方法は、パルスシートを使用した一括半田付けが推奨となります。

3 結線前の導体変形防止の為、結線直前に指定位置にて整線材を切り離してご使用下さい。

4 推奨値となりますので半田付け状態に問題ないことを確認の上、必要であれば任意に変更が可能です。

5 金属バーの幅寸法は、貼り合わせのズレ・切断バリ・半田のはみ出しを含みます。

寸法を外れたケーブルをご使用になりますとコネクタへのセットが正しくできなくなります。

また、無理にセットして結線を行うと未半田を発生させるなど不良の原因となります。

6 金属バーからの外部導体のはみ出しは、最小限に押さえて下さい。

7 内部導体には半田コート（予備半田）を行って下さい。

削除

削除

10 推奨余長切断位置にて切断した場合のコネクタへの結線位置およびコネクタに納まるケーブル長さを示します。
余長切断位置を変更する場合は、合わせて変更する必要があります。

HRS

図番： ADC3-157674-01

製品名： FX16-31P-0.5SD

製品コード CL575-3302-0-00

3/6

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

半田付け作業時のご注意

【1】推奨半田について

やに入り糸半田（鉛フリー：Sn-3Au-0.5Cu）

極細同軸線の場合・・・φ0.15 長さ15.5mm 

 削除


糸半田に含まれるフラックス以外に意図的にフラックスを塗布する場合は、フラックスが端子接点部まで上がり接触不良を発生させる原因となる可能性がありますので、十分注意して下さい。

【2】コネクタにケーブルをセットする時は

導体がそれぞれ端子の中央に正しく載る様にセットして下さい。

極細同軸線の場合は、金属バーをガイドする部分がコネクタにありますので、そこにセットして下さい。

 削除

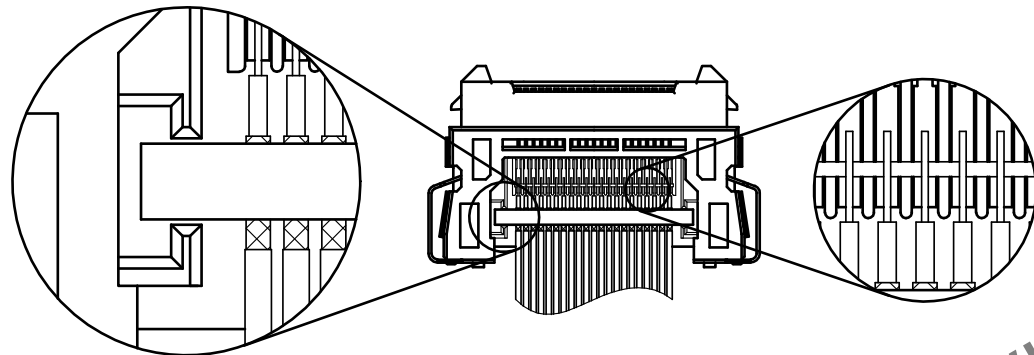


 削除

【3】コネクタにケーブルをセットした後、パルスヒートでの半田付けの前に下記事項をご確認下さい。


- ・導体の変形
- ・導体の端子に対するピッチズレ
- ・導体先端の極端な浮き上がり

これらがあると未半田、半田ブリッジの原因となります。


導体の変形

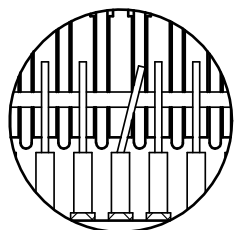

ピッチズレ

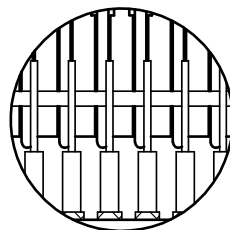

浮き上がり

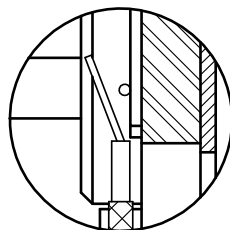

 削除


【4】パルスヒート推奨条件

ケーブルの長さ・種類、使用半田の種類など様々な要因で最適条件は変化しますので
下記の推奨温度プロファイル条件を参考に必要に応じて適切な条件設定を行って下さい。

こて先 加圧力	13 ~ 17 N
------------	-----------

本加熱	極細同軸線
温度（Y）	275±5℃
保持時間（X）	2±0.5秒


 削除

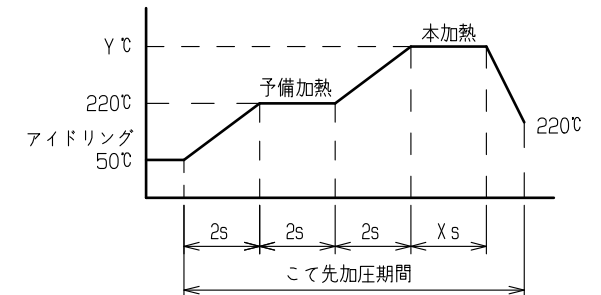

【5】半田付け後は、半田付け部に異常がないか確認を行って下さい。


正常な半田付け状態、および異常の一部例を下図に示します。

正常な半田付け状態

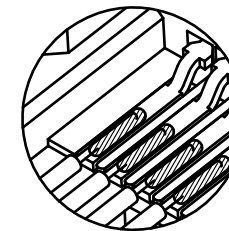


導体が端子中央に位置し、全体が均一に濡れている


異常な半田付け状態

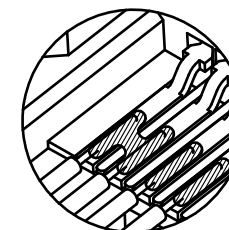


半田ブリッジ

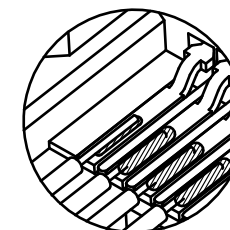


半田量が少ない

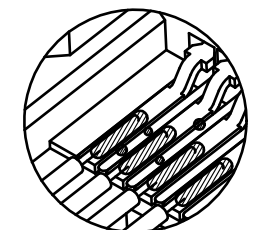


半田ボール飛散

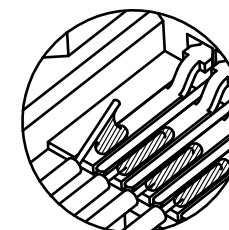

フローティング

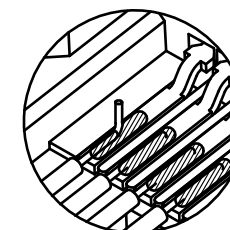

導体の跳ね上がり

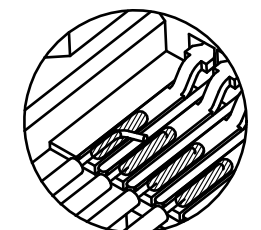

導体が隣接端子に接近

＊注意 「取り扱い説明」内に図示されているコネクタ形状は、説明用の図である為、実際の形状と相違がある場合があります。
コネクタの形状につきましては、SHEET 1：コネクタ図面にてご確認くださいませお願い致します。

HRS

図番： ADC3-157674-01
製品名： FX16-31P-0.5SD
製品コード： CL575-3302-0-00

 4/6

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ポッティング加工のご注意

- 【1】 金属異物による絶縁不良、ケーブル引き回しの際の断線、その他の不具合防止の為に半田付け部を紫外線硬化性樹脂または、同等の効果が得られるもので保護（以後、ポッティング）して下さい。

ポッティング推奨：紫外線硬化性樹脂 スリーボンド製 3033

- 【2】 紫外線硬化性樹脂における紫外線照射条件、同等品における固化条件は各ポッティングメーカーの推奨条件に従って下さい。

- 【3】 ポッティングは、下図を参考に半田付け部の導体全体が覆われる様に塗布して下さい。
この時、コネクタ端子接点部に流れ込んだり、付着したりしない様に注意して下さい。

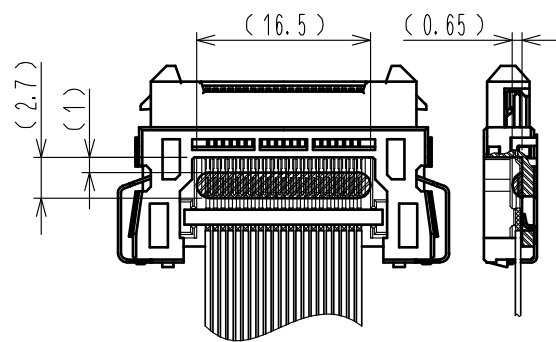


- 【4】 半田付け後からポッティング加工終了までの間のハンドリングによる半田付け部への負荷（あおり等）には細心の注意を払って下さい。扱いによっては断線の原因となります。


カバーシェル取り付けのご注意

- △【1】 結線作業が終わったら、別売りカバーシェル（極細同軸線用：FX16-31P-GND）を装着して下さい。


- 【2】 装着方法は、本コネクタ真上から被せ、指で摘まんで組み込んで下さい。

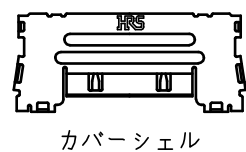

①カバーシェルを用意する

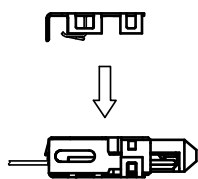


②真上から水平に被せる

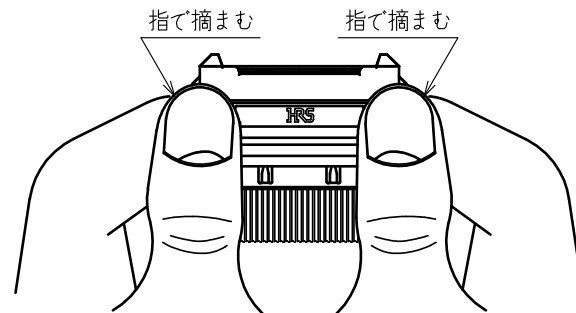


③指で摘まんで組み込む

- 【3】 組込みが終わったら、全6箇所ある「組合わせ部」が正しく組み合わさっているか確認を行って下さい。

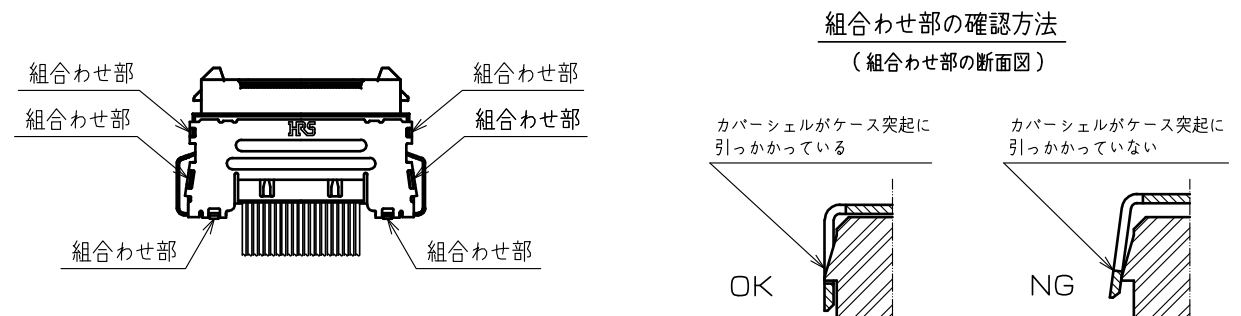

コネクタとケーブルのグラウンド半田付け

- △【1】 グラウンド特性強化およびケーブルのあおりに対する強度UPの為に、コネクタシェルと極細同軸線の金属バーを半田付けして下さい。

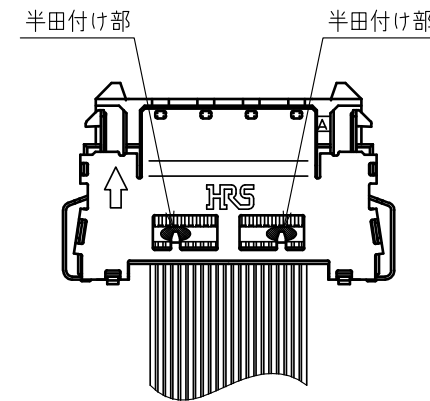

- 【2】 著しい半田の供給過多や、加熱し過ぎによるケーブルやコネクタの変形・溶けにご注意下さい。

以上でハーネス作業は完了となります。

*注意 「取り扱い説明」内に図示されているコネクタ形状は、説明用の図である為、実際の形状と相違がある場合があります。
コネクタの形状につきましては、SHEET 1：コネクタ図面にてご確認下さいませお願い致します。

HRS

図番： ADC3-157674-01
製品名： FX16-31P-0.5SD
製品コード： CL575-3302-0-00


△ 5/6

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

取り扱いのご注意

【1】 基板側コネクタへの挿入について

本コネクタには嵌合に方向性があります。かん合は、目印表示を下図の方向に向けて行って下さい。
また、挿入は両側のロックが掛かるまで完全に行ってください。

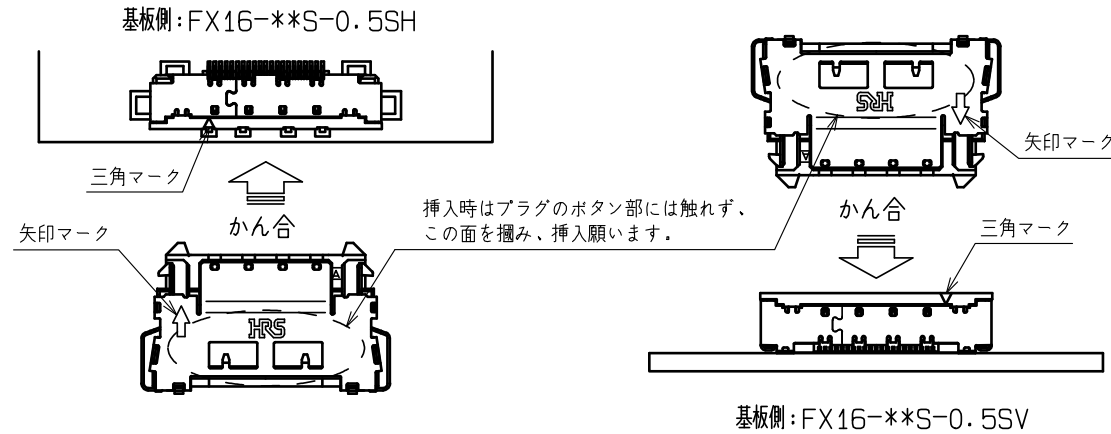


尚、本コネクタには逆挿入防止構造を施しておりますが、25N以上の力で無理かん合しますとコネクタを破損させる恐れがあります。無理なかん合は避け、上記目印表示を確認した上で行って下さい。

【2】 かん合後の取り扱いについて

かん合後はケーブルの引き回しの際にコネクタへ負荷が加わらない様ご配慮下さい。
ケーブルを20N以上の力で引っ張るとコネクタが破損する場合があります。また、ケーブル断線の原因にもなります。くれぐれもケーブルを引っ張らない様ご注意下さい。

繰り返しのあおりについても同様に断線の原因となります。繰り返しあおられる使い方はしないで下さい。


コネクタ根元からケーブルを折り返して使用する際は、コネクタ根元に負荷が加わらない様に折り返し口を大きく取る、折り返し位置を遠ざけるなどのご配慮をお願い致します。

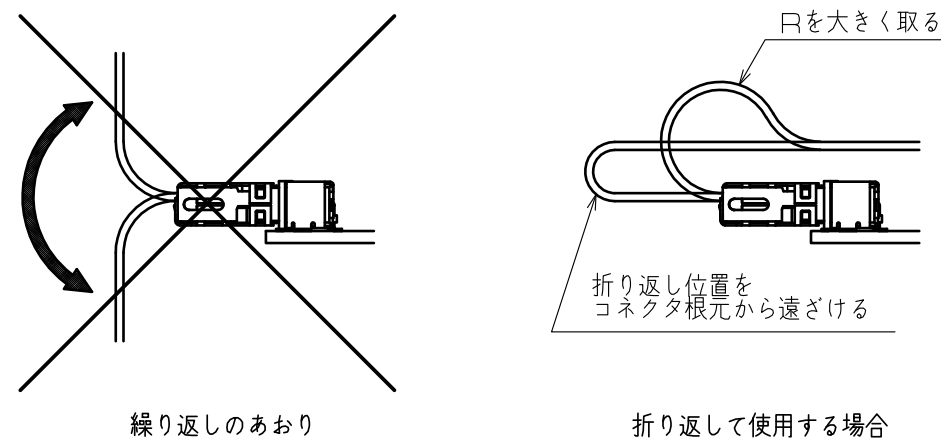


【3】 基板側コネクタからの抜去について

本コネクタはかん合時に左右のロックが掛かる構造となっております。
コネクタを抜く時は、ロックを解除する為に両サイドを指で押しながら、そのまま真っ直ぐ引き抜いて下さい。
ケーブルを引張って抜く事の無い様お願い致します。
また、図の様に斜めにこじりながら抜くことも避けて下さい。コネクタを破損させる恐れがあります。

<正常な抜去方法>

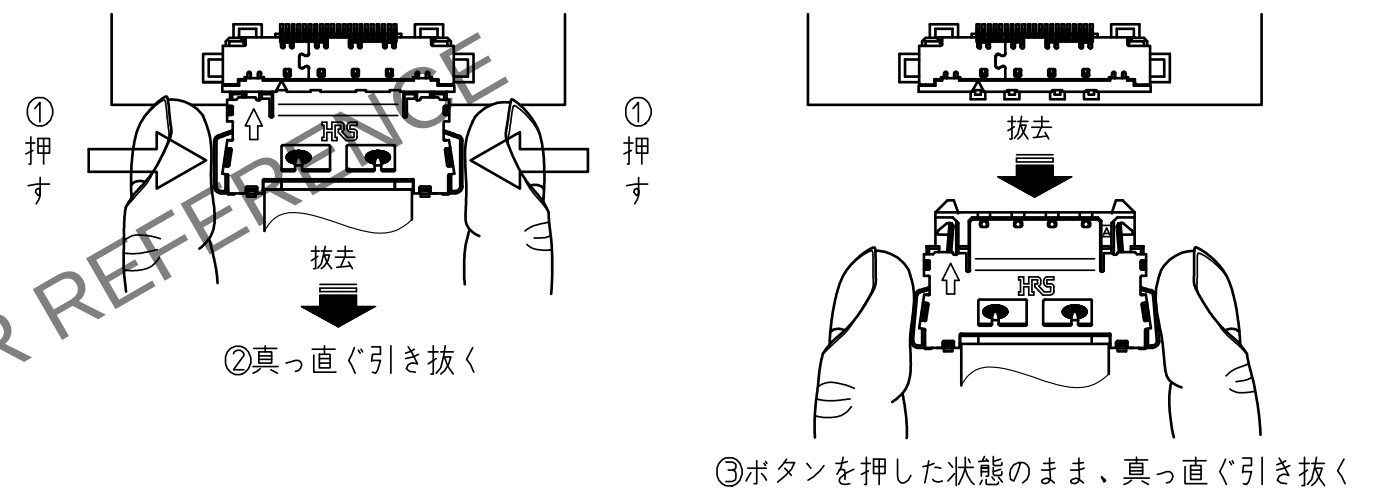

<誤った抜去方法>

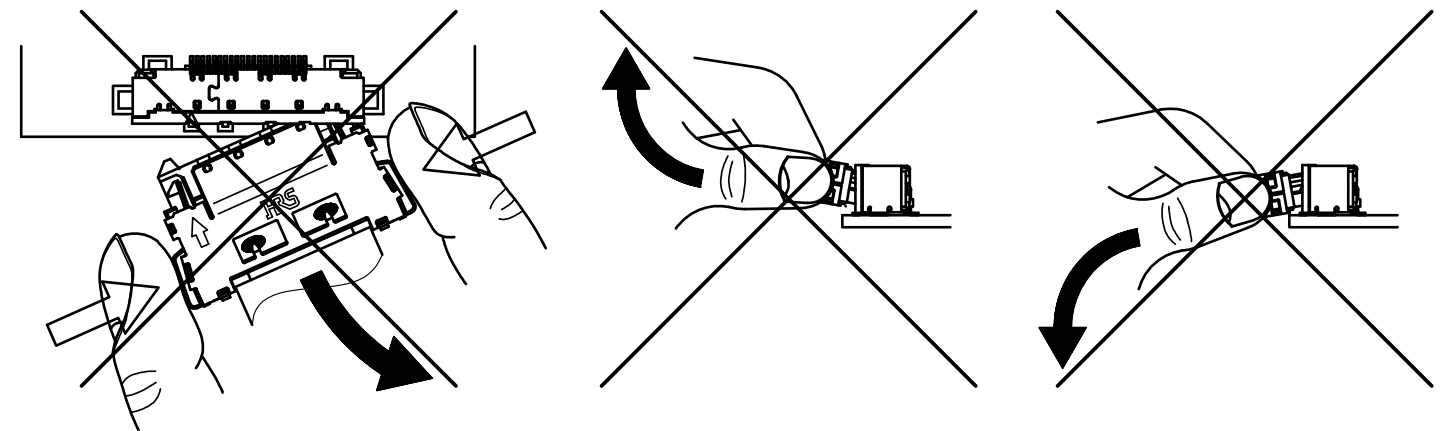

*注意 「取り扱い説明」内に図示されているコネクタ形状は、説明用の図である為、実際の形状と相違がある場合があります。
コネクタの形状につきましては、SHEET 1：コネクタ図面にてご確認くださいませお願い致します。

HRS

図番: ADC3-157674-01
製品名: FX16-31P-0.5SD
製品コード: CL575-3302-0-00

3/6