

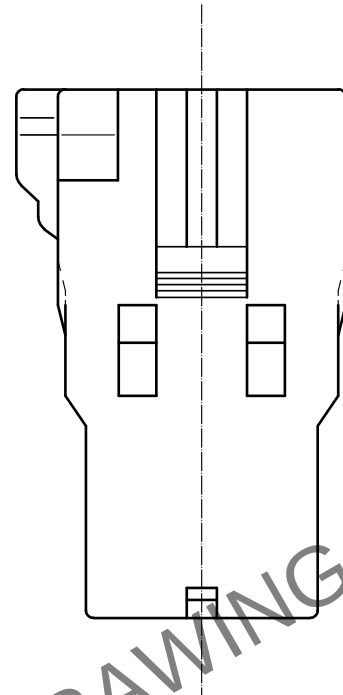
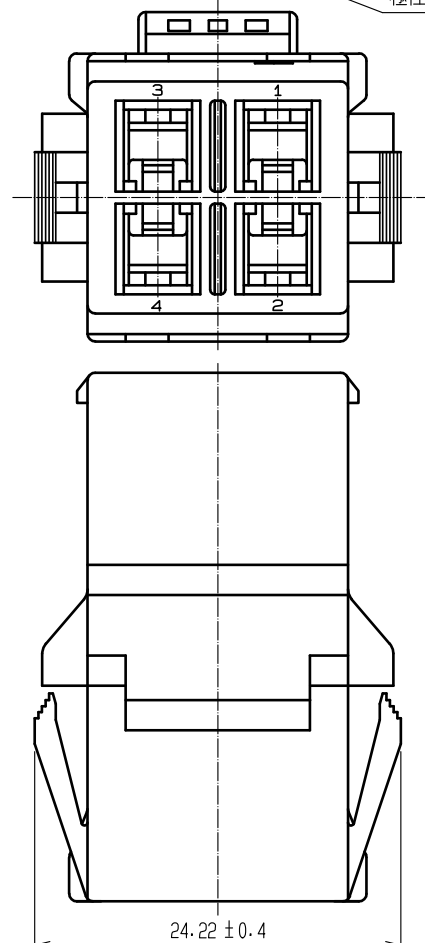
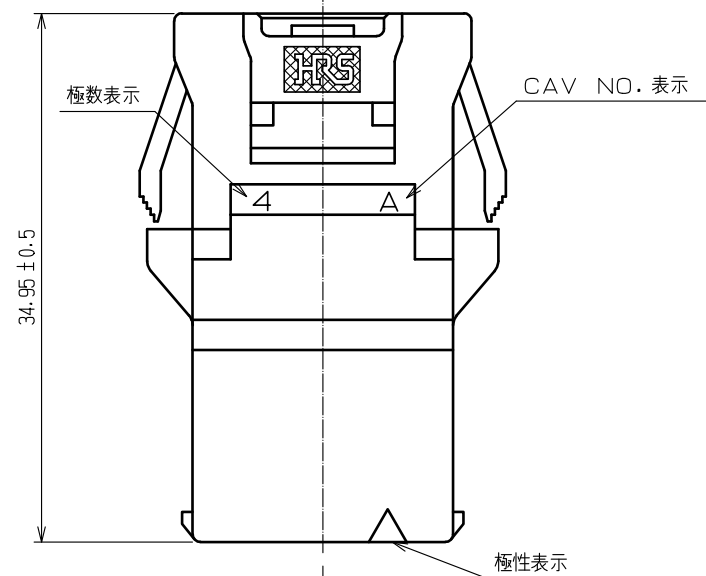


Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

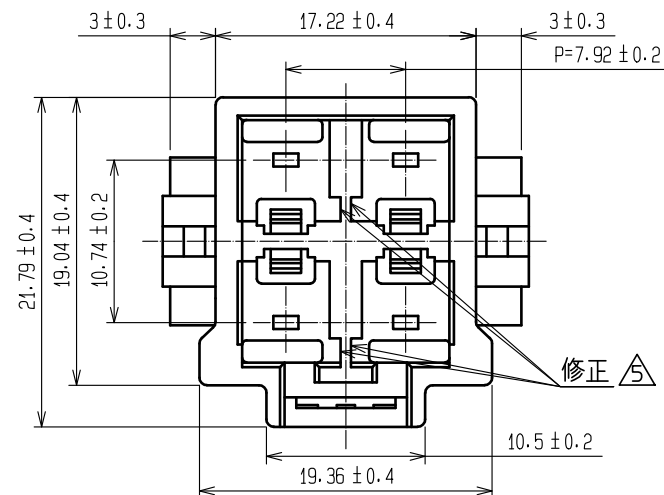


パネル穴あけ寸法

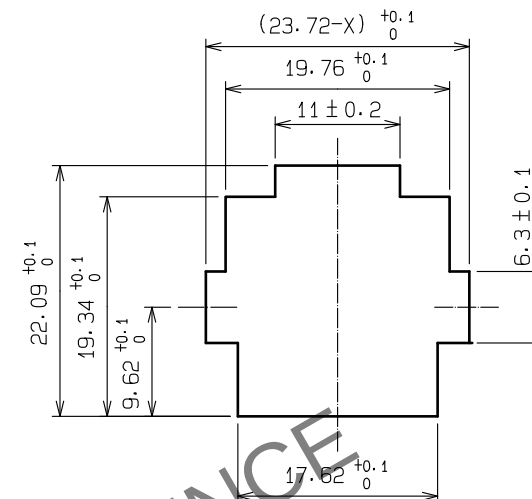

パネル厚	X
2.0	0.48
1.6	0.96
1.2	1.44
0.8	1.92

アプリケーション

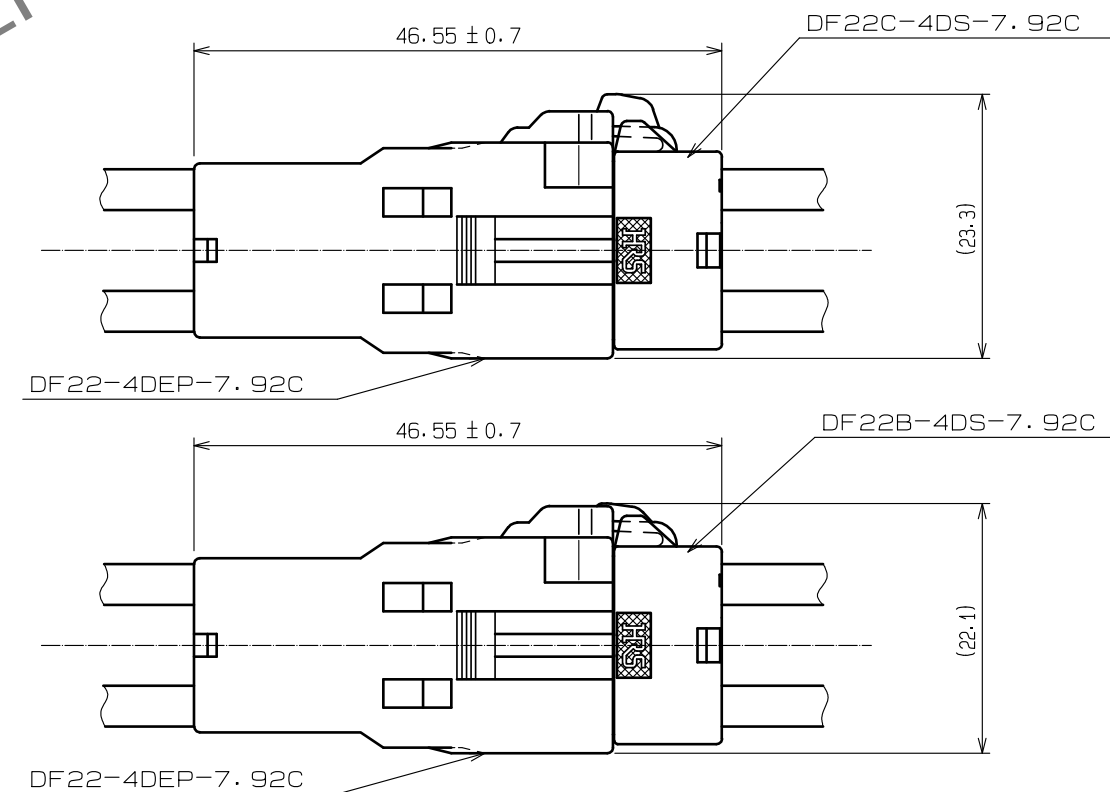

- 注1. 1パック 100個入り
2. UL (ファイルNo. E52653)
C-UL (ファイルNo. E52653) 認定品
TUV (認証No. R9950703) 認定品




					1	ポリアミド樹脂		NATURAL(WHITE), UL94V-0		
NO.	MATERIAL		FINISH , REMARKS			NO.	MATERIAL		FINISH , REMARKS	
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED		CHECKED	DATE
				3	DIS-H-00006105		TS. KUMAZAWA		HS. OKAWA	20200706
			APPROVED : KJ. KATAYOSE 20050105					DRAWING NO. ADC3-163563-00		
			CHECKED : TY. OMA 20050105					PART NO. DF22-4DEP-7.92C		
			DESIGNED : HK. UMEHARA 20050105					CODE NO. CL680-1051-4-00		
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			DRAWN : HK. UMEHARA 20050105						1	3

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


△ 使用上のご注意

◆ 結線時における注意事項

- 1) 圧着端子を中継プラグへ挿入する際は、圧着端子を傾けずに挿入してください。また、電線をねじらないように挿入してください。
傾いた角度での挿入や電線をねじっての挿入は、圧着端子又は中継プラグを変形させる恐れがあります。
- 2) 圧着端子を中継プラグへ挿入後、電線を軽く引張り、ランス掛り部に掛かっていることを確認してください。
その際、電線を屈曲させる作業は避けてください。コネクタへのストレスが大きくなり、端子が抜ける恐れがあります。

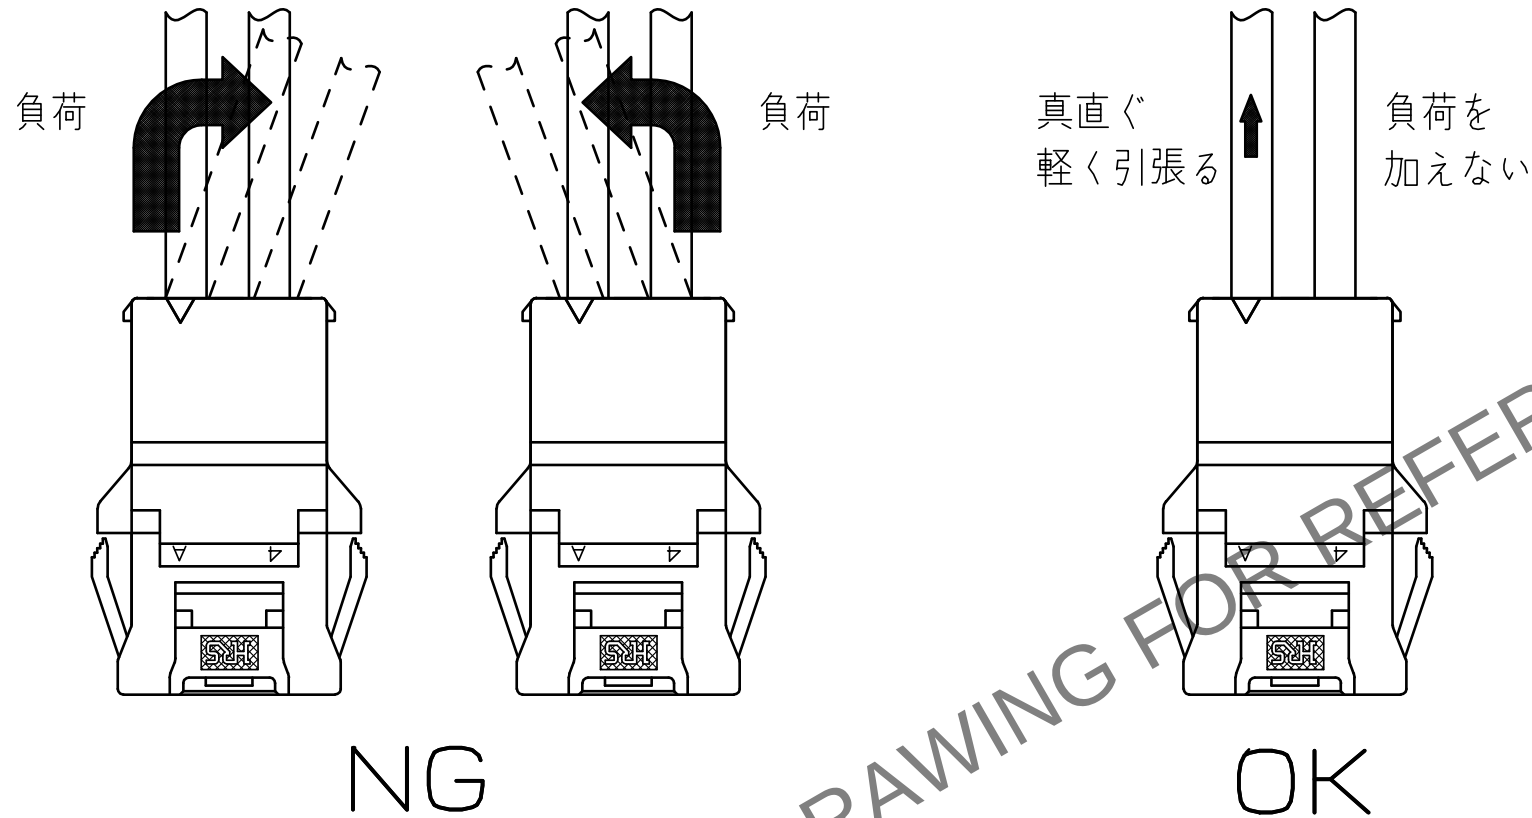

- 3) 電線の結束／キャブタイヤケーブルについて
中継プラグ近辺で電線を束ねると、端子抜け、電線切れ、接触不安定等の原因となりますので、中継プラグから100mm以上の位置での結束、ストリップを推奨します。

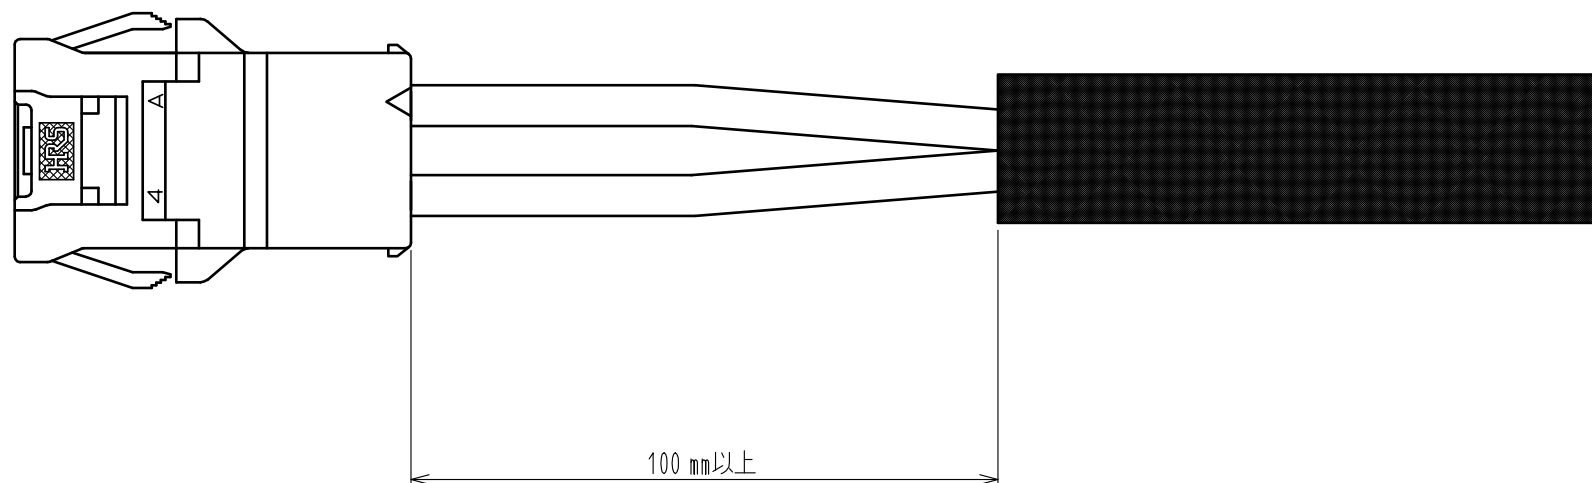

HRS

DRAWING NO.	ADC3-163563-00
PART NO.	DF22-4DEP-7. 92C
CODE NO.	CL680-1051-4-00

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


△ 使用上のご注意

◆ コネクタ挿入時・抜去時における注意事項

- 1) コネクタを挿入（抜去）する際は、圧着ソケットを嵌合相手に対して水平になるように挿入（抜去）してください。
斜めに挿入（抜去）するとコネクタ根元に電線の負荷が加わり、コネクタ（ソケット、ヘッダーケース、プラグケース、端子接触部等）を变形させる恐れがあります。また、コネクタが変形したままのご使用は、過大な発熱により、焼損に至る恐れがあります。



コネクタ挿入(抜去)

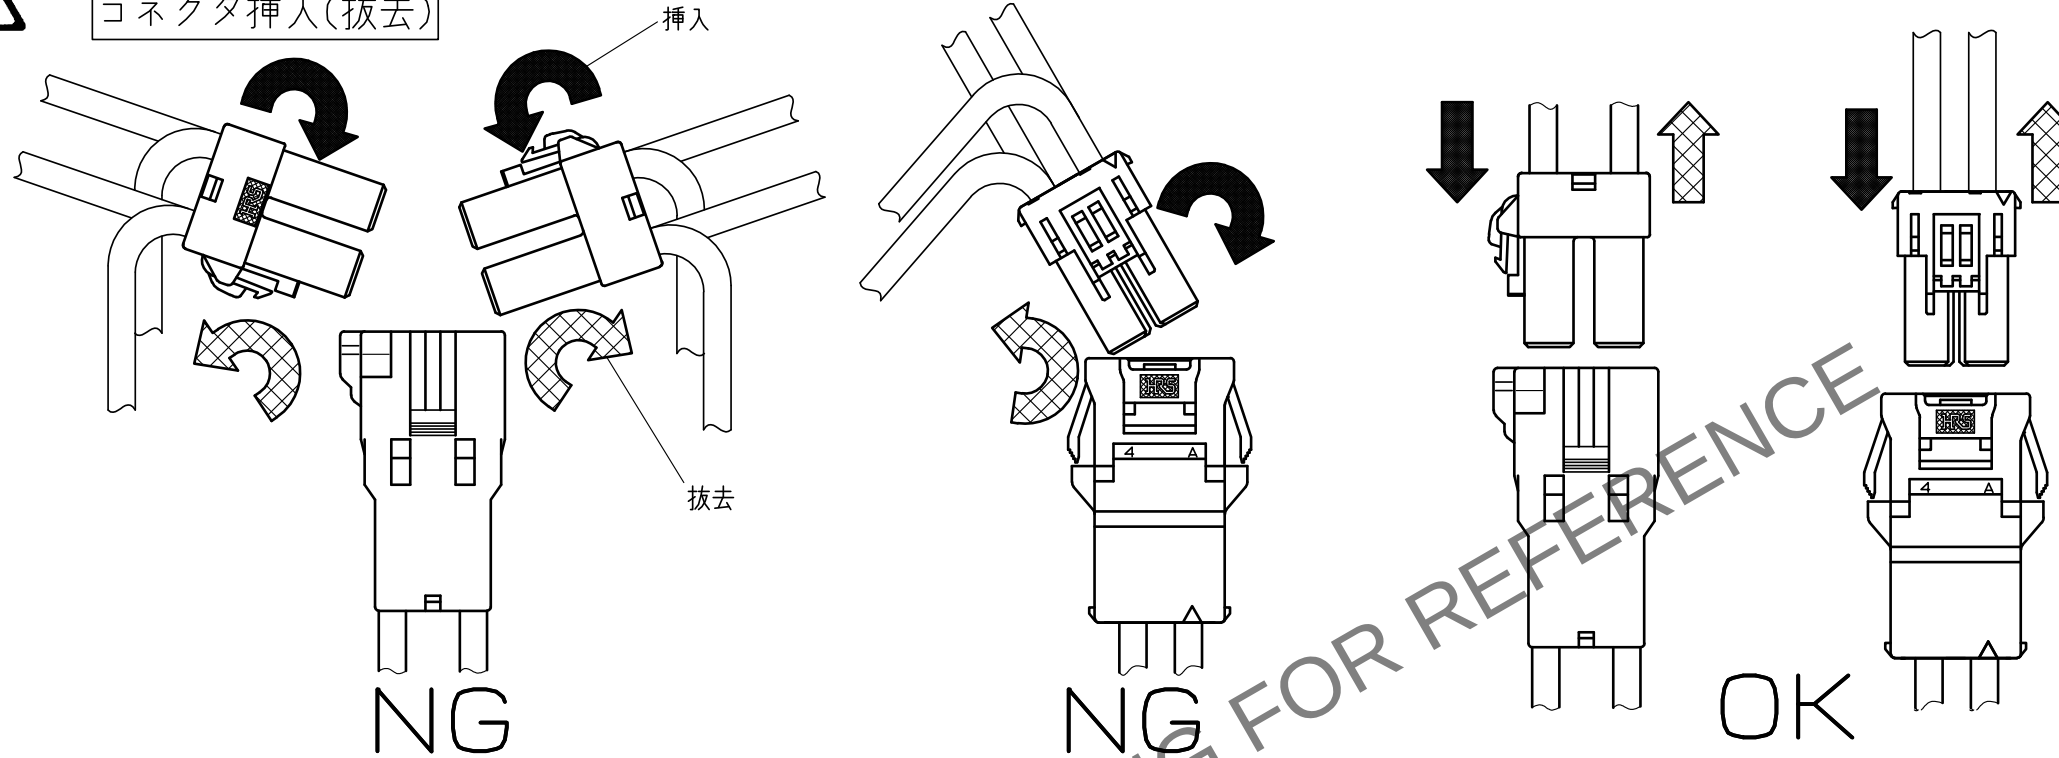


- 2) コネクタを抜去する際に、無理に引き抜こうとしますと、コネクタを破損する恐れがありますので、
抜き難い時は、一度軽く押し込んでからロックを操作して抜くようにしてください。


◆ 電線引回しにおける注意事項



- 1) 太い電線をご使用の際、電線が短い場合、コネクタ根元から電線が屈曲されている場合に、コネクタに負荷が加わることで、
コネクタを变形させる恐れがあります。また、コネクタが変形したままのご使用は、過大な発熱により、焼損に至る恐れがあります。
電線の引き回しは、コネクタ根元では電線が屈曲、ねじれがない設定にしてください。

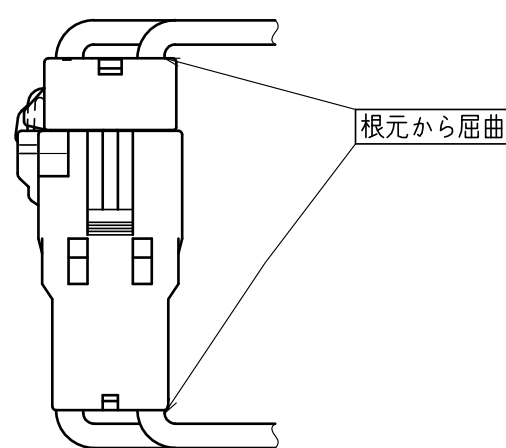

NG

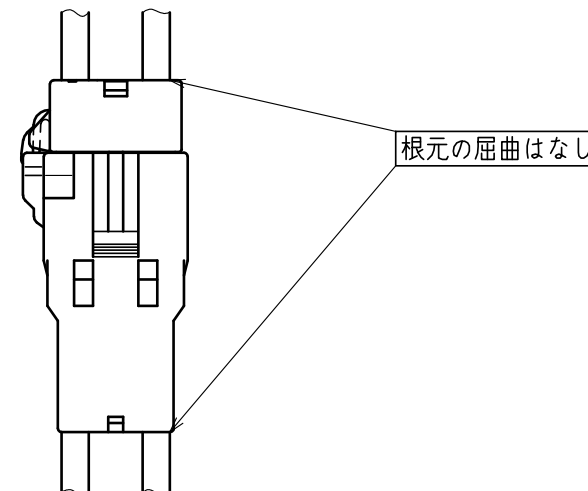

OK

HRS

DRAWING NO.	ADC3-163563-00
PART NO.	DF22-4DEP-7. 92C
CODE NO.	CL680-1051-4-00

△ 3/3